



Щитовые измерительные стрелочные приборы
(амперметры, вольтметры) серии **A80, B80**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Амперметры и вольтметры щитовые A80, B80 (далее по тексту – приборы) предназначены для измерения силы тока и напряжения в однофазных электрических цепях переменного тока.

1.2. Область применения приборов: для проведения работ в закрытых помещениях в электроустановках промышленного назначения, жилых, общественных зданий и сооружений.

2. Основные технические характеристики

2.1. Ассортимент и основные технические характеристики приборов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Ассортимент

Название*	Артикул приборов, продающихся «поверенными»	Артикул приборов, продающихся «без поверки»**	Ток/напряжение А/В	Способ включения	Класс точности	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
Амперметр A80П 30А-2,5	SQ1102-0241	SQ1102-0230	$I_{max}=30$	Прямое включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80П 50А-2,5	SQ1102-0242	SQ1102-0231	$I_{max}=50$	Прямое включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 100/5А-2,5	SQ1102-0243	SQ1102-0232	$I_{max}=100/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 200/5А-2,5	SQ1102-0244	SQ1102-0233	$I_{max}=200/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 300/5А-2,5	SQ1102-0245	SQ1102-0234	$I_{max}=300/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 400/5А-2,5	SQ1102-0246	SQ1102-0235	$I_{max}=400/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 600/5А-2,5	SQ1102-0247	SQ1102-0236	$I_{max}=600/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 1000/5А-2,5	SQ1102-0248	SQ1102-0237	$I_{max}=1000/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Амперметр A80 1500/5А-2,5	SQ1102-0249	SQ1102-0238	$I_{max}=1500/5$	Трансформаторное включение	2,5	81х81х49	0,15
Вольтметр B80 300В-2,5	SQ1102-0250	SQ1102-0239	$U_{max}=300$	Прямое включение	2,5	81х81х49	0,15
Вольтметр B80 500В-2,5	SQ1102-0251	SQ1102-0240	$U_{max}=500$	Прямое включение	2,5	81х81х49	0,15

* - амперметры и вольтметры, продающиеся без поверки, имеют в обозначении дополнительную букву «Н», например A80ПН, A80Н, B80ПН;

** - не поверенные приборы могут использоваться в качестве индикаторов тока и напряжения для внутренних нужд потребителей.

Таблица 2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Нормальные условия применения приборов:	
Температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
Положение монтажной плоскости	вертикальное ± 1°
Рабочие условия применения приборов:	
Температура окружающего воздуха, °C	от -30 до +50
Относительная влажность воздуха, не более	90% при +30 °C;
Положение монтажной плоскости	вертикальное ± 5°
Параметры надежности:	
Средняя наработка на отказ, не менее, час	50000
Средний срок службы, не менее, лет	12
Межповерочный интервал, лет	2

Пределы основной приведенной погрешности ±2,5. Нормирующее значение приведенной погрешности соответствует верхнему пределу диапазона измерений. Погрешность приборов нормируется без учета погрешности трансформаторов тока и напряжения. Предел допускаемого значения вариации показаний равен полуторакратному пределу допускаемой основной погрешности. Остаточное отклонение указателя приборов от нулевой отметки шкалы при плавном подводе указателя к этой отметке от наиболее удаленной от нее отметки – не более 0,7 мм. Время успокоения 4 с.

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной:

- изменением положения прибора от нормального на ±5° – не более половины предела допускаемой основной приведенной погрешности;
- отклонением частоты на ±10% от номинального значения – не более предела допускаемой основной приведенной погрешности;
- отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах от -30 до +50 °C на каждые 10 °C – не более 0,8 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

2.2. Габаритные и установочные размеры.

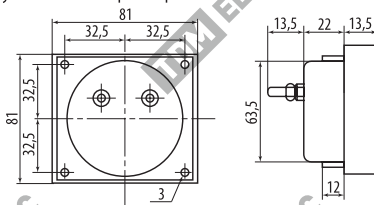


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры приборов, мм

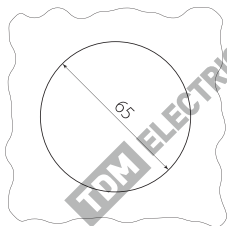


Рисунок 2. Установочные размеры (вырез в щите), мм

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Амперметр / вольтметр – 1 шт.
- Набор крепежа – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. При проведении измерений должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 22261.

4.2. Работы должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию приборов должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование приборов допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение приборов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °C и относительной влажности до 70%.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, но Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Производитель оставляет за собой право

вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

7.4. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия,
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуата-

ции и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Свидетельство о приемке

Амперметр / вольтметр _____, заводской № _____ соответствует
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, прошел первичную поверку и признан годным к
эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя

Поверитель _____
/личная подпись/расшифровка подписи/

Оттиск клейма поверителя:

Дата поверки « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Юэцин специали-
зайд каррент трансформер, Китай, провинция Чжецзян, г. Юэцин, пром зона Люши
Шанюянь.

TDM ELECTRIC
117405, РФ, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60 Б
тел.: +7 (495) 727-32-14
+7 (495) 640-32-14
факс: +7 (495) 727-32-44
e-mail: info@tdme.ru

EAC

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться
в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC

Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.